



СТАНОК  
СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ  
**DAVINCI D-29 TF**

**КРАТКАЯ  
ИНСТРУКЦИЯ**



# ТЕПЕРЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ!



## НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоточные сверлильно-присадочные станки предназначены для сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов и брусковых деталей.


## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

На любых предприятиях по производству корпусной мебели.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во шпинделей, шт.	29
Расстояние между двумя крайними шпинделями, мм	32
Количество сверлильных траверс, шт.	1
Расстояние между двумя внешними шпинделями, мм	896
Макс. глубина сверления, мм	65
Частота вращения шпинделей, об/мин	2800
Мощность эл/двигателя, кВт	1,5
Рабочее давление, атм.	6-8
Габариты, мм	1480x950x1300
Масса, кг	344


## СХЕМА ОБРАБОТКИ

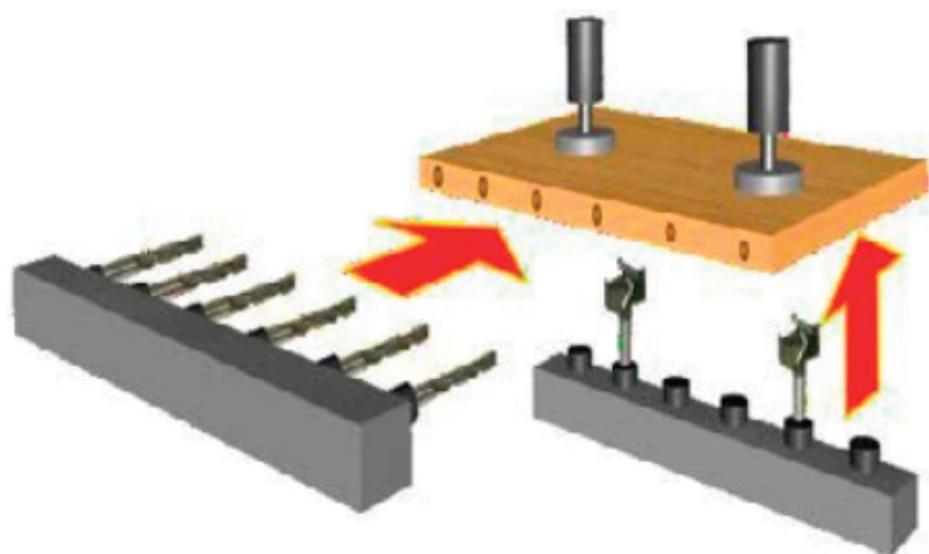

# СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование товара	Кол-во, шт.
Линейка 1500 мм с 1 упором каждая	2
Пневматический прижим	2
Фронтальный вертикальный упор для совмещения вертикального и горизонтального сверления	2
Пневматический наклон сверлильной головки 0-90гр с блокировкой в любом положении и фиксатором на 45 гр	1
Устройство "Quick depth" для регулировки и прямого считывания глубины сверления	1
Индикатор рабочей высоты по отношению к толщине заготовки	1
Быстроажимной патрон	5

# КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

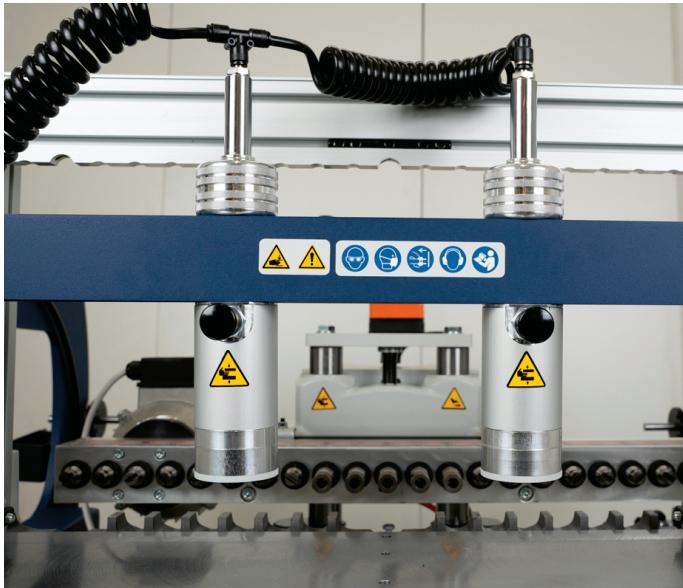

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИЖИМЫ

Пневматические прижимы для быстрого фиксирования заготовки исключают необходимость ручной регулировки

## QUICK DEPTH

Запатентованная система "Quick depth" для максимально простой регулировки прямого считывания и глубины сверления



## ШПИНДЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

Конструкция шпиндельной головки предполагает использование сверл различной длины, диаметром от 1,5 мм до 40 мм.  
Возможность сверления отверстий для петель.



# КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ УПОР



# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

Общие рекомендации по безопасности



Для обеспечения безопасности рабочее место и рабочая зона должно иметь достаточное освещение, не следует работать в темноте.



К работе на станке допускаются только лица, имеющие квалификацию.



Во время работы оператор должен пользоваться средствами индивидуальной защиты, одежда не должна иметь свисающих концов, которые бы могли быть захвачены движущимися частями механизма.

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Запрещается касаться неизолированных соединений проводников, не выключив электрическое питание (необходимо перевести главный выключатель в положение «0»).

Перед демонтажом любых узлов или деталей станка, а также заменой электрических компонентов следует отключить электрическое питание. Перед проведением работ следует отключать подачу сжатого воздуха (если используется) при помощи соответствующего крана, блокируемого в запертом положении при помощи замка. Ключ от замка должен находиться у работника, проводящего техобслуживание.

Во время проведения работ по техническому обслуживанию на работнике не должно быть колец, наручных часов, браслетов и т. п.

При проведении работ, по возможности, используйте напольный резиновый коврик. Не следует проводить работы в помещениях с мокрым полом или повышенной влажностью воздуха

Обязательно используйте защитные перчатки и обувь, а также другие средства индивидуальной защиты; спецодежда должна закрывать максимально возможную площадь тела.

Запрещается использовать открытый огонь и острые предметы для очистки элементов станка. Запрещается курить.

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?




Марка, проверенная годами.  
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки  
и производства мебели из одних рук.

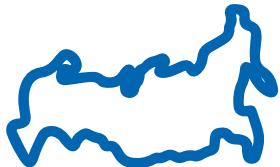

Региональная сеть представителей.  
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах  
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов  
в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.